



FuehlerSystems eNET International  
Die Marke für Sensorik



Betriebsanleitung



Operating Manual



0-10 V

4-20 mA

Changer

AD/A

**Druckmessumformer für  
atmosphärischen und  
barometrischen Luftdruck**

Pressure transducer for  
atmospheric / barometric pressure



**Technischer Support  
Technical Support**

**+49 1805 85 85 11\***

\*14 ct/min. aus dem deutschen Festnetz max. 42 ct/min  
deutsches Mobilfunknetz  
Montag bis Freitag 8:00-17:00 Uhr MEZ

\*14 ct/min. from german network max. 42 ct/min.  
german mobile phone  
Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m CET



ba\_00069\_AD\_A\_202307\_R01

## Anwendungen

Der Druckmessumformer AD/A erfasst den atmosphärischen oder barometrischen Luftdruck im Bereich von 500...1150 mbar und wandelt diesen Messwert in ein lineares Ausgangssignal 0-10 V bzw. 4-20 mA um.

Bei der Displayversion kann im Menü die Höhe über NN eingegeben und zwischen atmosphärischen und barometrischen Luftdruck umgeschaltet werden.

Der atmosphärische Luftdruck wird durch die Wetterlage und Höhe über NN bestimmt. Der barometrische Luftdruck wird durch die Wetterlage bestimmt und auf die Höhe über NN normiert.

Der Druckmessumformer kann bei Bedarf vor Ort mittels eines SPAN-Reglers feinkalibriert werden.

## Montage

**Gerät öffnen:** Einen geeigneten Schlitzschraubendreher (idealerweise Größe 3 – 5,5mm breit, 0,8mm dick) in den dafür vorgesehenen Schlitz im Deckel stecken. Mit seitlichem Druck zur Gehäusemitte springt das Scharnier auf. Der Deckel kann dann geöffnet werden.

Hinweis: Bei Geräten mit Display ist eine Seite verriegelt.

**Gerät schließen:** Deckel schließen und fest auf das Unterteil andrücken. Scharnier zum Oberteil hin schließen, bis es hörbar einrastet.

**Gerät montieren:** Unter der Scharnierverkleidung sind jeweils zwei Durchgangsbohrungen vorhanden. Mittels Schrauben kann das Gerät auf einen festen Untergrund angeschraubt werden. Es sind für den Untergrund geeignete Schrauben zu verwenden. Die Bohrlöcher haben einen Durchmesser von 4 mm und es können Schraubenköpfe von maximal 9 mm verwendet werden. Die Schrauben werden durch die geschlossenen Scharniere vor unbefugtem Zugriff verdeckt.

Alternativ kann das Gerät mit einer Schnappbefestigung für DIN-Trageschienen (SB/E-02 oder SB/E-03) versehen werden.

**Installation:** Die elektrische Verkabelung erfolgt durch die PG-Verschraubung/en, welche eine Zugentlastung und Schutz vor äußeren Umwelteinflüssen ermöglicht. Die Anschlussbelegung für Betriebsspannung (UB+, GND) sowie den Signalausgang sind auf der Platine aufgedruckt bzw. vermerkt.

**Auf Sensorschutz ist unbedingt zu achten!**



## Applications

*The pressure transducer AD/A registers the atmospheric or barometric pressure in the range of 500...1150 mbar and converts this measured value into a linear output signal 0-10 V respectively 4-20 mA.*

*On the display version the altitude above sea level can be entered and switched between atmospheric and barometric air pressure.*

*The atmospheric air pressure is defined by the weather conditions and the altitude above sea level. The barometric air pressure is defined by the weather conditions and normalised according to the altitude above sea level.*

*If required the pressure transducer can be finely calibrated in situ using an SPAN controller.*

## Installation

**Open the device:** Insert a suitable flat-blade screwdriver (ideally size 3 - 5.5mm wide, 0.8mm thick) into the slot provided in the cover. The hinge opens with lateral pressure towards the middle of the housing. The lid can then be opened.

*Note: One side is locked on devices with a display.*

**Closing the device:** Close the lid and press firmly onto the lower part. Close the hinge towards the upper part until you hear it click into place.

**Assemble the device:** There are two through holes under the hinge cladding. The device can be screwed onto a solid surface using screws. Suitable screws must be used for the surface. The drill holes have a diameter of 4 mm and screw heads with a maximum of 9 mm can be used. The screws are hidden by the closed hinges against unauthorized access.

*Alternatively, the device can be fitted with a snap fastening for DIN mounting rails (SB / E-02 or SB / E-03).*


**Installation:** The electrical wiring is carried out by the PG screw connection(s), which enables strain relief and protection against external environmental influences. The pin assignment for operating voltage (UB +, GND) and the signal output are printed or noted on the circuit board.



**It is essential to pay attention to sensor protection!**

## D Elektrischer Anschluss

## EN Electrical Installation

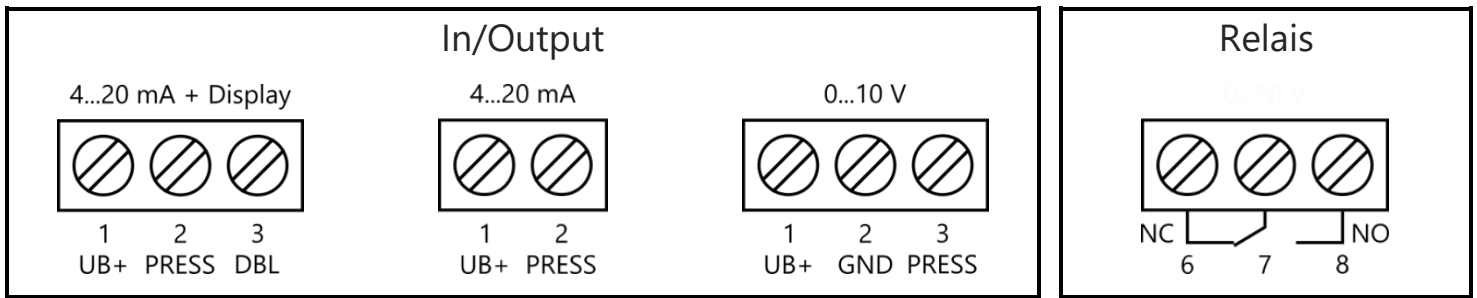

## D Gerätekonfiguration via Hardware



## EN Device Settings via Hardware

**Feinkalibrierung:** Der Druckmessumformer kann bei Bedarf vor Ort mittels eines SPAN-Reglers feinkalibriert werden.

**Fine calibration:** Fine calibration: If required, the pressure transmitter can be fine calibrated on site using a SPAN controller.

**Schaltswelle:** Die Relais-Schaltswelle kann über das Potentiometer „threshold“ eingestellt werden.

**Switching threshold:** The relay switching threshold can be set using the potentiometer „threshold“.

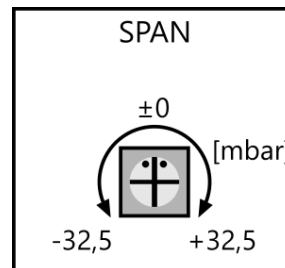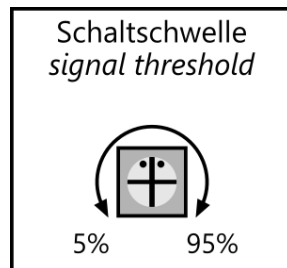

**Skalierung / Dämpfung:** Mittels DIP-Schalter kann die Skalierung und Dämpfung eingestellt werden.

**Scaling / damping:** The scaling and damping can be set by means of a DIP switch.

**Skalierung barometrischer Luftdruck:** Bei Geräten mit Display kann der barometrische Luftdruck zusätzlich gedippt werden. Die Höhe über NN wird über das Displaymenü eingestellt.

**Scaling barometric air pressure:** For devices with display, the barometric air pressure can be additionally dipped. The altitude above sea level is set via the display menu.

**Hinweis für I-Geräte:** Bitte beachten Sie bei I-Geräten und der Auswahl der Skalierung den minimalen Ausgangsstrom von 8 mA. Niedrigere Werte sind nicht möglich. Der Ausgangsstrom 4...20mA entspricht der gewählten Skalierung.

**Note for I-devices:** Please note the minimum output current of 8 mA for I-units and the selection of scaling. Lower values are not possible. The output current 4...20mA corresponds to the selected scaling.

**Skalierung des atm. Luftdrucks / Scaling of atm air pressure**

**Dämpfung / Damping**

ATM.	DIP 1	DIP 2	DIP 3
500-1150	off	off	off
750-1150	on	off	off

DAMP	DIP 4	DIP 5
0 sec	off	off
1 sec	on	off
5 sec	off	on
10 sec	on	on

**Skalierung barometrischer Luftdruck - nur bei Displaygeräten / Scaling barometric air pressure - only by devices with Display**

BARO	DIP 1	DIP 2	DIP 3
500-1150	off	on	off
750-1150	on	on	off

**DIP 6:**  
**Keine Funktion / No Function**

## D Gerätekonfiguration via Displaymenü

Bei Geräten mit Display werden in der Regel zusätzliche Funktionen mitgeliefert, als nur die reine Anzeige von gemessenen/berechneten Ist-Werten, Relaiszustand, Anzeige von MIN/MAX-Werten etc.

**Höhe über NN:** Bei der Displayversion kann im Menü die Höhe über NN eingegeben und zwischen atmosphärischen und barometrischen Luftdruck umgeschaltet werden.

Der atmosphärische Luftdruck wird durch die Wetterlage und Höhe über NN bestimmt. Der barometrische Luftdruck wird durch die Wetterlage bestimmt und auf die Höhe über NN normiert.

Es sind drei Bedientasten >SET<, >DOWN<, >UP< auf der Rückseite des Displays vorhanden. Im Display werden die Tasten immer als >SET<, >DOWN<, >UP< angezeigt, sobald diese eine Funktion haben, auch wenn sich eine andere Funktion dahinter verbirgt (z.B. EXIT statt SET). Abweichende Begriffe (z.B. >span<, >thresh< signalisieren reine Informationsseiten.


### INFORMATION

#### Relais

Anzeige für welche Messgrößen das Relais schaltet sowie der durch das Potentiometer festgelegten Schaltschwelle.

#### Relay

Shows for which measured variable the relay is determined and the defined threshold value by the potentiometer

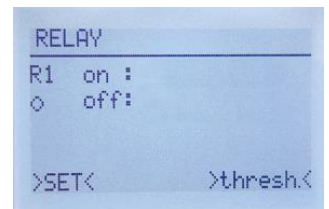

main menu > information > relay


### SONSTIGE EINSTELLUNGEN / OTHER SETTINGS

#### Min/Max-Intervall

Einstellung des Intervalls (1/6/12/24h) zur Speicherung der erfassten MIN/MAX Messwerte.

#### min/max-interval

Setting of the Interval (1/6/12/24h) for saving the measured MIN/MAX values.

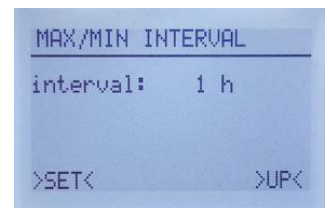


main menu > settings > other settings > min/max interval

#### Relais-Hysterese

Einstellung in Prozent oder Kelvin von der ausgewählten Skalierung/Messbereich.

#### Relay-Hysteresis

Setting in percent or Kelvin of the selected scaling / measuring range.

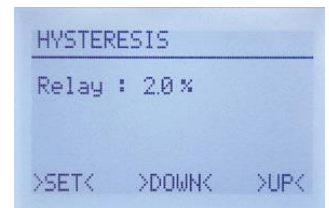

main menu > settings > other settings > relay hysteresis

## EN Device Settings via display menu

Devices with a display are usually supplied with additional functions, such as the mere display of measured / calculated actual values, relay status, display of MIN/ MAX values etc.

**Altitude above sea level:** On the display version the altitude above sea level can be entered and switched between atmospheric and barometric air pressure.

The atmospheric air pressure is defined by the weather conditions and the altitude above sea level. The barometric air pressure is defined by the weather conditions and normalised according to the altitude above sea level.

There are three control buttons >SET<, >DOWN<, >UP< on the back of the display. The keys are always shown in the display as >SET<, >DOWN<, >UP< as soon as they have a function, even if there is another function behind them (e.g. EXIT instead of SET). Different terms (e.g. >span<, >thresh< signal pure information pages.

## Display Ausrichtung

Einstellung der Display Richtung in 90° Schritten. Der Laufpfeil zeigt die gewählte Ausrichtung.

## Display direction

Setting of display direction turnable in 90° steps. The arrow shows the selected direction.



**main menu > settings > display settings > display direction**

## Display Kontrast

Kontrasteinstellung des Displays in 50 Schritten.

## Display contrast

Contrast adjustment of the display in 50 steps.



**main menu > settings > display settings > display contrast**

## Display Hintergrundbeleuchtung

Je nach Modell im Menü einstellbar.

**on:** dauerhaft an, **off:** dauerhaft aus, **auto:** sobald eine Menütaste gedrückt wird, wird die Beleuchtung für 10 Sekunden aktiviert.

## Display Background lighting

Depending on the model, adjustable in the menu.

**on:** permanently on, **off:** permanently off, **auto:** as soon as a menu key is pressed, the lighting is activated for 10 seconds.



**Hinweis:** Bei Geräten mit DBL-Klemme wird die Hintergrundbeleuchtung dauerhaft aktiviert, wenn die DBL-Klemme eine separate GND-Verbindung hat.

**Note:** For devices with a DBL terminal, the background lighting is activated permanently if the DBL terminal has a separate GND connection.

**main menu > settings > display settings > display backlight**

## **Wartung**

Das Messgerät ist wartungsfrei.

## **Maintenance**

The measuring device is maintenance-free.

## Ⓛ Technische Daten

<b>Druckart</b>	atmosphärischer Luftdruck / barometrischer Luftdruck (nur bei Displayversion)
<b>Medium</b>	Luft, nicht aggressive, nicht brennbare, nicht kondensierende Gase
<b>Messbereich atm. Luftdruck</b>	500-1150 mbar
<b>Skalierungen</b>	500-1150 mbar, 750-1150 mbar
<b>Genauigkeit</b>	±5 mbar (bei 20°C)
<b>Temperaturabhängigkeit</b>	1 mbar / 10 K
<b>Linearitätsfehler</b>	±1,0% EW
<b>Offset</b>	max. ±50 mbar
<b>Ausgangsdämpfung</b>	0 s / 1 s / 5 s / 10 s per DIP-Schalter wählbar
<b>Sensor</b>	Piezoresistiver on-chip Siliziumsensor
<b>Sensorschutz</b>	Edelstahl-Sinterfilter
<b>Spannungsversorgung analog 0-10 V</b>	24 V AC/DC (±5%)
<b>Spannungsversorgung analog 4-20 mA</b>	15...36 V DC ( $U_{bmin} = 15 V + R_{Last} \cdot 0,02A$ )
<b>Stromaufnahme bei 0-10 V</b>	Typ. 15 mA, 30 mA Peakstromaufnahme für 50 ms im Schaltmoment bei Option Relais
<b>Stromaufnahme bei 4-20 mA</b>	max. 20 mA / Ausgang, 40 mA Peakstromaufnahme für 50 ms im Schaltmoment bei Option Relais
<b>Analogausgang 0-10 V</b>	3-Leiteranschluss, min. Lastwiderstand 100 kOhm
<b>Analogausgang 4-20 mA</b>	2-Leiteranschluss (Transmitter), max. $R_{Last}(Ohm) = (+U_b - 15 V) / 0,02 A$ ; $I_{min} = 8mA$
<b>Alarmausgang</b>	1 x potentialfreier Wechselkontakt, 48 V, 1 A
<b>Schalt-Hysterese Relais</b>	2% der gewählten Skalierung (ohne Display), 0,5...5% der gewählten Skalierung einstellbar (mit Display)
<b>Elektrischer Anschluss</b>	Schraubklemmen max. 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Druckfestigkeit</b>	5-facher Messbereich
<b>Gehäuse</b>	Polycarbonat PC UL 94 V0 mit Scharnierverschlüsse, Farbe signalweiss ähnlich RAL 9003
<b>Abmessungen</b>	Gehäuse: L 89 x B 80 x H 47 mm
<b>Kabeldurchführung</b>	PG11-Verschraubung mit Zugentlastung
<b>Anzeige</b>	optionales LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung an/aus/auto
<b>Schutzart</b>	IP30
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Arbeitsbereich r.F.</b>	0...98% r.F. in schadstofffreier, nicht kondensierender Luft
<b>Betriebstemperatur</b>	0...+50°C
<b>Lagertemperatur</b>	0...+50°C
<b>Montage</b>	Schraubbefestigung
<b>Zulassungen</b>	CE, EAC, RoHS

## Ⓔ Technical Specifications

<b>Pressure type</b>	atmospheric air pressure / barometric air pressure (display version only)
<b>Medium</b>	air, non-aggressive, non-flammable, non-condensing gases
<b>Measurement range atm. air pressure</b>	500-1150 mbar
<b>Scales</b>	500-1150 mbar, 750-1150 mbar
<b>Accuracy</b>	±5 mbar (at 20°C)
<b>Temperature dependency</b>	1 mbar / 10 K
<b>Linearity inaccuracy</b>	±1,0% final value

<b>Offset</b>	max. $\pm 50$ mbar
<b>Output attenuation</b>	0 s / 1 s / 5 s / 10 s selectable by DIP switch
<b>Sensor</b>	Piezoresistive on-chip silicon sensor
<b>Sensor protection</b>	stainless steel sinter filter
<b>Supply voltage analog 0-10 V</b>	24 V AC/DC ( $\pm 5\%$ )
<b>Supply voltage analog 4-20 mA</b>	15...36 V DC ( $U_{bmin} = 15 \text{ V} + R_{Load} \cdot 0,02 \text{ A}$ )
<b>Current consumption at 0-10 V</b>	typ. 15 mA, 30 mA peak current consumption for 50 ms at switching moment at option relay
<b>Current consumption at 4-20 mA</b>	max. 20 mA / output, 40 mA peak current consumption for 50 ms at switching moment at option relay
<b>Analogue output 0-10 V</b>	3-wire connection, min. load resistance 100 kOhm
<b>Analogue output 4-20 mA</b>	2-wire connection (transmitter), max. $R_{Load}(\text{Ohm}) = (+U_b - 15 \text{ V}) / 0,02 \text{ A}$ ; $I_{min} = 8 \text{ mA}$
<b>Alarm output</b>	1 x potential-free change-over contact, 48 V, 1 A
<b>Switching Hysteresis Relay</b>	2% of the selected scaling (without display), 0,5...5% of the selected scaling adjustable (with display)
<b>Electrical connection</b>	screw terminals max. 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Pressure resistance</b>	5-times of measurement range
<b>Housing</b>	Polycarbonate PC UL 94 V0 with hinge locks, color signal white similar to RAL 9003
<b>Dimensions</b>	Housing: L 89 x W 80 x H 47 mm
<b>Cable gland</b>	PG11 high-strength cable gland with strain relief
<b>Display</b>	optional LCD display with backlight on/off/auto
<b>Protection type</b>	IP30
<b>Protection class</b>	III
<b>Working range r.H.</b>	0...98% r.H. in contaminant-free, non-condensing air
<b>Working temperature</b>	0...+50°C
<b>Storage temperature</b>	0...+50°C
<b>Installation</b>	screw fastening
<b>Approvals</b>	CE, EAC, RoHS

## **D** Sicherheit und Schutzmaßnahmen

- › Die Gebrauchsanleitung und weitere produktbegleitende Unterlagen sorgfältig lesen und für spätere Verwendung aufbewahren.
- › Die Installation der Geräte darf nur durch Fachpersonalerfolgen.



### **Warnung**

Die Geräte dürfen ausschließlich im spannungslosen Zustand an Sicherheitskleinspannung angeschlossen werden.

- › Sicherheitsvorschriften des VDE, der Länder, ihrer Überwachungsorgane, des TÜV und der örtlichen EVU beachten.
- › Gerät nur für den angegebenen Verwendungszweck nutzen.
- › EMV-Richtlinien beachten, um Schäden und Fehler am Gerät zu verhindern. Geschirmte Anschlussleitungen verwenden und dabei eine Parallelverlegung zu stromführenden Leitungen vermeiden.
- › Die Funktionsweise kann bei Betrieb in der Nähe von Geräten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, negativ beeinflusst werden.
- › Dieses Gerät darf nicht für sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden, wie z.B. zur Überwachung oder dem Schutz von Personen gegen Gefährdung oder Verletzung, als Not-Aus-Schalter an Anlagen oder Maschinen usw.
- › Gefährdungen aller Art sind zu vermeiden.
- › Bei unsachgemäßer Verwendung dieses Gerätes sind dabei entstehende Mängel und Schäden von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.
- › Folgeschäden, welche durch Fehler an diesem Gerät entstehen, sind von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.
- › Es gelten ausschließlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerät gelieferten Montage- und Gebrauchsanleitung. Änderungen sind im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer Produkte möglich.
- › Bei Veränderungen der Geräte durch den Anwender entfallen alle Gewährleistungsansprüche.
- › Veränderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.

## **EN** Security and protective measures

- › *Please read these instructions for use carefully and keep them for later use.*
- › *The installation of the devices should be done only by qualified personnel.*



### **Warning**

*The devices must be connected only in dead state on safety-low voltage supply.*

- › *The VDE (German Electrical Engineering Association) security requirements of the countries and their supervisory institutions are to be considered.*
- › *This device is only used for the specified purpose.*
- › *The EMC instructions are always to be observed in order to prevent damages and errors at the device. Shielded cables should be used and a parallel installation of electrical lines should be avoided.*
- › *The operation mode can be negatively affected by the operating close to devices which do not meet the EMC instructions.*
- › *This device may not be used for security-related monitoring, such as for monitoring or protection of individuals against danger or injury, as the emergency stop switch on equipment or machinery etc.*
- › *All kinds of threats should be avoided, whereby the purchaser has to ensure the compliance with the construction and safety regulations.*
- › *Defects and damages resulted by improper use of this device will not be assumed by the warranty and liability.*
- › *Consequential damages that result from errors of the device will not be assumed by the warranty and liability.*
- › *Only the technical specifications and connection diagrams of the delivered device instruction manual applies. Changes in terms of technical progress and the continuous improvement of our products are possible.*
- › *Changes of the device by the user will not be assumed by the warranty and liability.*

FuehlerSysteme eNET International GmbH

Röthensteig 11  
D-90408 Nürnberg

+49 911 37322-0

 [www.fuehlersysteme.de](http://www.fuehlersysteme.de)

 [info@fuehlersysteme.de](mailto:info@fuehlersysteme.de)